

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FICHA No 20

PUNTO: vía Santuario-Granada, antes de las partidas, sector El Ramal

VÍA: Santuario-Granada

INFRAESTRUCTURA AFECTADA: vía-terreno

TIPO DE AFECTACIÓN: movimiento en masa




1. Deslizamiento en el talud de corte de la vía



2. Material depositado en el Río San Matías

ESQUEMA

ESQUEMA FICHA DE ASESORÍA 020 MUNICIPIO DE SANTUARIO VEREDA VALLELUNA

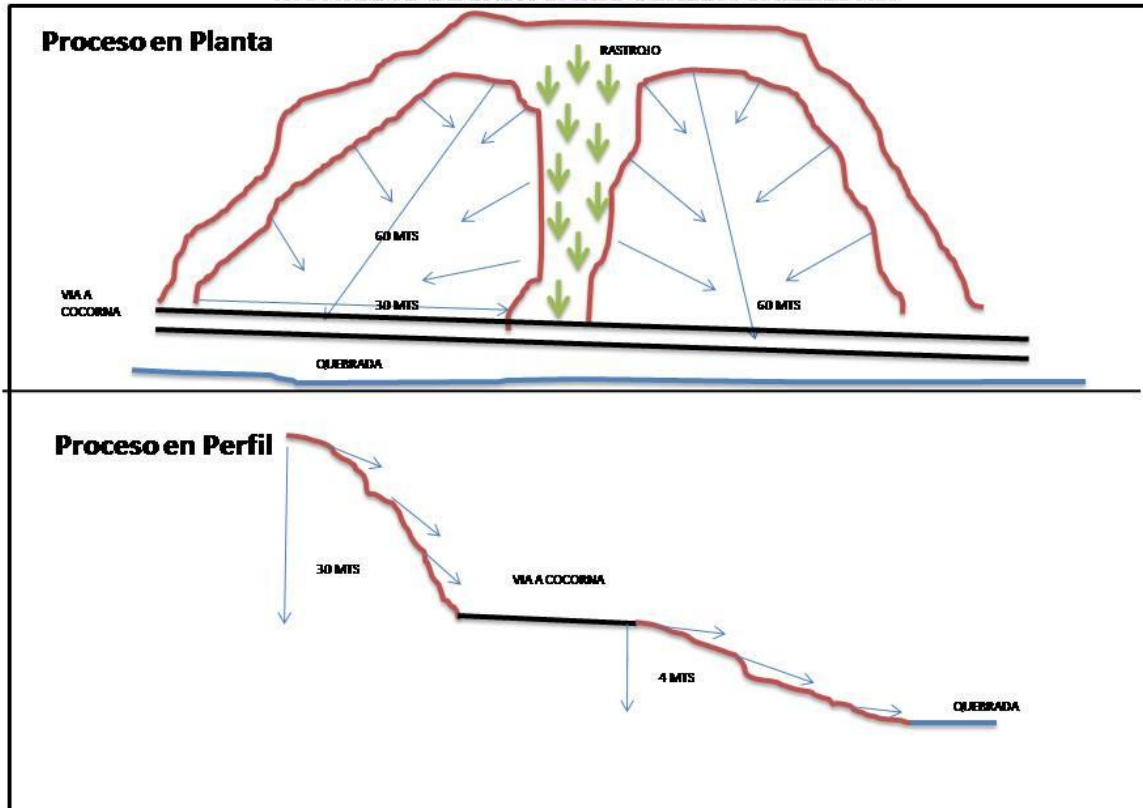



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FICHA N° 020

PUNTO:

X

Y

Z

877132

1168
691

2083

VEREDA:

Valle de
Luna


PARAJE:

Descripción	Unidad	Cantidad total	Precio unitario	Subtotal
Revegetalización con pastos	m2	1800,00	\$ 8.456,77	\$ 15.222.183,75
Contracunetas perimetrales o de corona	ml	63,85	\$ 43.850,84	\$ 2.799.920,12
Cuneta Longitudinal en concreto impermeabilizado de 3000 Psi (1:2:3 A/C 0,45)	ml	120,00	\$ 119.884,59	\$ 14.386.150,81
Obra de Contención. Se requieren de estudio geotécnico para su diseño.				\$ 0,00
			TOTAL	\$ 32.408.254,68

DISEÑO

PROPUESTA OBRA DE MANEJO SANTUARIO FICHA 20

Cuneta Longitudinal

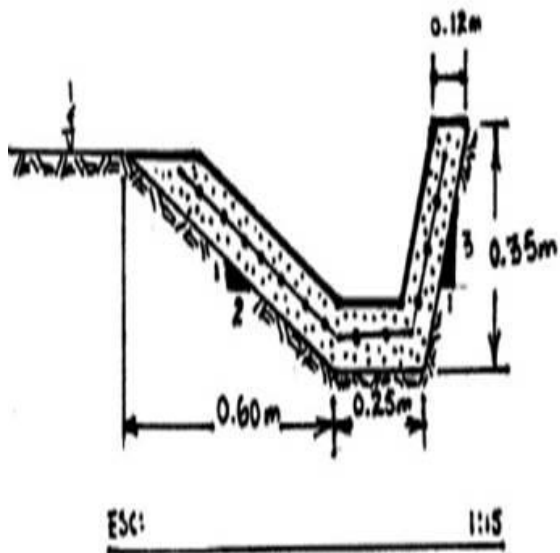

Contracuneta Perimetral o de Corona

